HAPERO Repair Center

- HAPERO Elektronikkomponenten
- HAPERO Anlagensoftware
- IT – Anlagentechnik

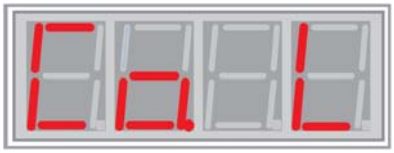

Pellets Kessel Serie 2013

Service Meldung ab Builder Version 287

Wenn es währen des Abbrandes (heat), mindestens 5-mal zu einem Schneckenstopp wegen Luftmangels kommt, erscheint die Meldung Co. L.

Hier handelt es sich um keinen Luftmassensensor Fehler,

sondern um ungenügend Verbrennungsluft. Das kann vielleicht bedeuten, dass ein Service zu machen ist, oder

Aschenlade voll
Wärmetauscher verstopft
Anschluss Kessel zu Kamin
Externe Luftansaugung (zu lange, zu viele Ecken, über Kamin, etc.)
Brenner geht über weil zu viel Pellets
etc.

freundlichen Grüßen

HAPERO Re² Team